



HENGSTLER

D Absoluter Drehgeber
AR 60/62/63 - Analog Ausgang
Installationsanleitung

GB Absolute Shaft Encoders
AR 60/62/63 - Analog Output
Installation instructions

F Capteur angulaire absolu
AR 60/62/63 - Analogue Output
Instructions d'installation

I Trasduttori assoluti di velocità angolare
AR 60/62/63 - Analogue Output
Istruzioni di installazione

E Transmisores giratorios absolutos
AR 60/62/63 - Analogue Output
Instrucciones de instalación

Art. No.: 2 570 008
Edition.: 3 15122TK



HENGSTLER

Hotline
+49 (0) 74 24 / 89 - 0

HENGSTLER GmbH
Uhlandstr. 49 D-78554 Aldingen
http://www.hengstler.de
e-mail: info@hengstler.de

1. Vorwort

Dieses Anleitung soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme des Drehgebers ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im Drehgeberkatalog bzw. erhalten Sie auf Anfrage oder per Download von unserer Internetseite. www.hengstler.de

1. Preface

These installation instructions are provided for the connection and starting procedure of your shaft encoder. You will get further information from the Acuro datasheet, on request or on download from our Internet site. www.hengstler.de

1. Avant-propos

Ces instructions ont pour but de vous permettre la mise en route du capteur angulaire. Vous trouverez de plus amples informations dans le fiche technique ou sur simple demande ou par téléchargement à partir de notre site Internet. www.hengstler.de

1. Introduzione

Questo manuale d'installazione ha il compito di darle la possibilità di allacciare e mettere in funzione i trasduttori. Ulteriori informazioni riceve del foglio caratteristiche o a richiesta o servitevi di download nel nostro sito internet. www.hengstler.de

1. Prólogo

Este manual de instalación le permite la conexión y puest en marcha de los transmisores giratorios. Encontrará mayor información en el hoja de especificaciones o obtendrá esta en ruego, o bien, solicítela directamente a nuestra empresa. www.hengstler.de

2. Sicherheitshinweise

Befugte Personen
Der Drehgeber darf nur von einer Elektrofachkraft montiert und demontiert werden, da im Drehgeber empfindliche elektronische Schaltkreise enthalten sind.

Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen
Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.
→ Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Arbeitsumgebung sichern!

Zerstörungsgefahr durch Körperelektrizität
Die CMOS-Bausteine im Drehgeber sind sehr empfindlich gegen hohe Spannungen, wie sie z. B. durch die Reibung der Kleidung entstehen können.
→ Steck-Kontakte und elektronische Komponenten nicht berühren!

Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung
Eine starke Befestigung führt zu dauerhafter Überlastung der Lager durch Zwangskräfte.
→ Die Beweglichkeit der Geberwelle niemals einschränken! Zur Befestigung nur die beigelegten Federbleche oder eine geeignete Kupplung verwenden!

Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock
Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Kugellager führen.
→ Niemals Gewalt anwenden! Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.

Zerstörungsgefahr durch Überlastung
→ Das Gerät darf nur innerhalb der Grenzen betrieben werden, wie sie in den technischen Daten vorgegeben sind.

Das Gerät ist für einen wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Ggf. notwendige Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller vorgenommen werden. Das Gerät darf weder geöffnet noch modifiziert werden (z.B. Kürzen / Bearbeiten der Encoderwelle etc.) da dies den Schutzlevel des Gerätes reduzieren kann.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Anwendungsbereich verwendet werden.

Anwendungsbereich: Industrielle Prozesse und Steuerungen.
Überspannungen an den Anschlussklemmen müssen auf Werte der Überspannungskategorie II begrenzt werden (SELV).

Das Anschlusskabel ist nicht schleppfähig und nur für feste Verlegung geeignet.

Dieser Geber ist ein Zuliefererteil, das für den Einbau in ein Gerät (Motor, Maschine) vorgesehen ist. Er ist nicht für den Verkauf an den Endkunden bestimmt.

Der Hersteller, der diesen Geber in sein Gerät integriert, ist verantwortlich für die Einhaltung der CE-Richtlinien und die CE-Kennzeichnung.

2. Avvertenze sulla Sicurezza

Persone autorizzate
Il trasduttore di rotazione può essere montato e smontato solo da un elettricista specializzato, poiché il trasduttore di rotazione è dotato di circuiti elettronici sensibili.

Pericolo di lesioni dovute ad alberi in rotazione
I capelli e gli indumenti possono impigliarsi negli alberi in rotazione.
→ Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire tutte le tensioni d'esercizio e proteggere la zona di lavoro!

Pericolo di distruzione dovuta all'elettricità formatasi nel corpo
I componenti CMOS del trasduttore di rotazione sono molto sensibili alle alte tensioni come quelle che possono formarsi in seguito allo strofinio degli indumenti.
→ Non toccare i connettori a spina ed i componenti elettronici!

Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico meccanico
Un fissaggio troppo rigido provoca un sovraccarico permanente dei cuscinetti per via delle forze ad azione forzata.
→ Non limitare mai la mobilità dell'albero del trasduttore! Per il fissaggio utilizzare solo le lamiere elastiche in dotazione oppure un giunto adeguato!

Pericolo di distruzione dovuta a shock meccanico
Forti urti, ad esempio i colpi di martello, possono causare la distruzione dei cuscinetti a sfera.
→ Non usare violenza! Lavorando appropriatamente si può unire tutto più leggermente.
→ Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico.
Fare funzionare l'apparecchio entro i limiti che sono stati specificati nelle caratteristiche tecniche

Il dispositivo è progettato per un funzionamento esente da manutenzione. Possibilmente, le riparazioni necessarie possono essere eseguite solo dal produttore. Il dispositivo non deve essere né aperto né modificato (es. Accorciamento / lavorazione dell'albero dell'encoder, ecc.) in quanto ciò può ridurre il livello di protezione del dispositivo.

Il dispositivo può essere utilizzato solo per l'area di applicazione prevista.

Campo d'impiego: processi industriali e dispositivi di comando.

Le sovratensioni sui morsetti devono essere limitate ai valori della categoria di sovratensione II (SELV).
Questo trasduttore è un elemento complementare destinato al montaggio in un apparecchio (motore, macchina), e non può essere venduto al cliente finale.
Il produttore che incorpora questo trasduttore nel suo apparecchio è tenuto a far rispettare le direttive CE e a farlo contrassegnare col marchio CE.

2. Safety

Authorised persons
The encoder should only be assembled and dismantled by a qualified electrician, as the unit contains sensitive electronic circuits.

Risk of injury due to rotating shafts
Hair and items of clothing may become caught up in rotating shafts.
→ Prior to commencing all works, disconnect all power supplies and ensure that the working environment is safe!

Risk of destruction due to static electricity
The CMOS modules contained in the encoder are very sensitive to high voltages such as can arise due to friction of the clothing.
→ Do not touch plug contacts or electronic components!

Risk of destruction due to mechanical overload
Rigid mounting will give rise to constraining forces which will permanently overload the bearings.
→ Never restrict the freedom of movement of the encoder! Use only the enclosed sheet steel springs or a suitable coupling to secure the unit!

Risk of destruction due to mechanical shock
Violent shocks, e.g. due to hammer blows, can lead to the destruction of the ball bearings.
→ Never use force! Assembly is simple provided that correct procedure is followed.

Risk of destruction due to overloading
→ The unit may only be operated within the limits specified in the technical data.

The device is designed for maintenance-free operation. Possibly necessary repairs may only be carried out by the manufacturer. The device must neither be opened nor modified (e.g. shortening / processing the encoder shaft, etc.) as this can reduce the protection level of the device. The device may only be used for the intended area of application.

Fields of application: industrial processes and controls.
Over voltage at the connecting terminals must be limited to over voltage-class -II values (SELV).
The connecting cable is not for dragline mounting, only for fix mounting.
This encoder is a supply part destined for mounting to an appliance (motor, machine). It is not provided for customer sale.
Manufacturers integrating this encoder to their facilities are responsible as well for compliance with CE guidelines as for the CE mark.

2. Sécurité

Personnel autorisé
Du fait que le codeur renferme des circuits électroniques sensibles, seul le personnel compétent est autorisé à monter ou démonter le codeur.

Mise en garde contre les arbres en rotation
Les cheveux et les vêtements peuvent être happés par les arbres en rotation.
→ Prière de sécuriser l'environnement de travail avant de mettre les machines en service.

Risque de destruction par des décharges électrostatiques
Les composants CMOS contenus dans le codeur sont très sensibles aux décharges électrostatiques provoquées par exemple par le frottement de certains vêtements.
→ Ne pas toucher aux contacts enclenchables ni aux composants électroniques.

Risque de destruction par des surcharges mécaniques
Une fixation rigide conduit à une contrainte permanente sur les paliers due aux forces de réaction.
→ Ne jamais entraver le mouvement de l'arbre du codeur. Pour la fixation, utiliser uniquement les tôles élastiques à ressorts livrées avec le codeur ou un accouplement adéquat.

Risque de destruction par des chocs mécaniques
De fortes vibrations ou des chocs, par ex. des coups de marteau, peuvent provoquer la destruction des roulements à billes.
→ Ne jamais forcer. Un montage correct permet un assemblage facile des éléments.

Risque de destruction par surcharge
→ Mettre l'appareil en œuvre uniquement dans les limites prescrites sur les notices techniques.

L'appareil est conçu pour un fonctionnement sans entretien. Peut-être, les réparations nécessaires ne peuvent être effectuées que par le fabricant. L'appareil ne doit être ni ouvert ni modifié (par ex. raccourcissement / traitement de l'arbre du codeur, etc.) car cela peut réduire le niveau de protection de l'appareil. L'appareil ne doit être utilisé que pour le domaine d'application prévu.

Domaine d'application : commandes et processus industriels.
Les surtensions sur les bornes de raccordement doivent être limitées aux valeurs de la catégorie II concernant les surtensions (SELV).
Ce codeur correspond à une fourniture prévue pour être intégrée dans un appareil (moteur, partie mécanique). Il n'est pas destiné à la vente directe au client final.
Le constructeur intégrant ce codeur dans son équipement est tenu de respecter les directives CE ainsi que le marquage CE.

2. Seguridad

Persona autorizada
Dado que el codificador rotatorio contiene circuitos electrónicos sensibles, únicamente un electricista especializado está autorizado a montarlo y a desmontarlo.

Peligro de lesión mediante ejes en rotación
Los cabellos y las prendas de vestir pueden ser arrastrados por los ejes en rotación.
→ ¡Antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte todas las tensiones de alimentación y asegure el entorno de trabajo!

Peligro de destrucción por electricidad electrostática
Los componentes de CMOS del codificador rotatorio son muy sensibles a las altas tensiones, que se producen p.ej. por el frotamiento de la ropa.
→ ¡No toque los contactos enchufables y componentes electrónicos!

Peligro de destrucción por sobrecarga mecánica
Un soporte rígido produce una sobrecarga permanente de los cojinetes ocasionada por las fuerzas de ligadura.
→ ¡No limite nunca la libertad de movimiento del eje del codificador! ¡Para fijarlo, utilice únicamente las chapas elásticas adjuntadas o un dispositivo de acoplamiento adecuado!

Peligro de destrucción por choque mecánico
Las vibraciones fuertes, p.ej. las que se producen por los golpes de un martillo, pueden destruir el dispositivo los rodamientos de bolas.
→ ¡No recurra nunca a la violencia! El montaje es sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos correctos.

Peligro de destrucción por sobrecarga
→ No está permitido utilizar el aparato fuera de los límites prescritos en la hoja de datos técnicos.

El dispositivo está diseñado para funcionar sin mantenimiento. Posiblemente, las reparaciones necesarias solo pueden ser realizadas por el fabricante. El dispositivo no debe abrirse ni modificarse (por ejemplo, acortando / procesando el eje del codificador, etc.) ya que esto puede reducir el nivel de protección del dispositivo. El dispositivo solo se puede utilizar para el área de aplicación prevista.

Campo de aplicación: Procesos industriales y unidades de mando.
Es imprescindible limitar las sobretensiones en los bornes de conexión a los valores correspondientes a la categoría de sobretensión II (SELV).
Este codificador forma parte del suministro y está destinado a la instalación en un aparato (motor, máquina). No está previsto para la venta al cliente.
Todo fabricante, que integre este codificador en uno de sus aparatos, es responsable por el cumplimiento de la normativa CE y de la marca CE.


3. Montage • Assembly • Montage • Montaggio • Montaje

- (1) • Befestigungsexzenter
• Securing eccentric
• Excentrique de fixation
• Eccentrico di fissaggio
• Excéntrico de sujeción


- A) • Befestigungsgewinde
• Securing thread
• Filetage de fixation
• Filetto di fissaggio
• Rosca de fijación

- B) • Klemmflansch
• Clamping flange
• Bride de serrage
• Flangia di bloccaggio
• Brida de fijación

- C) • Befestigungswinkel
• Securing bracket
• Equerre de fixation
• Squadretta di fissaggio
• Ángulo de fijación

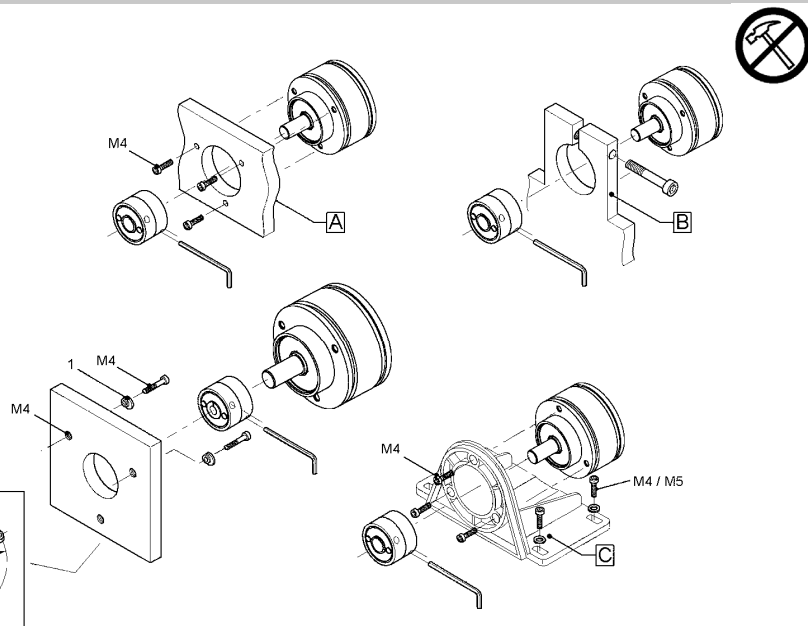

Klemm- / Synchroflansch • Clamping / Synchro flange • Bride de serrage / synchrone • Flangia di bloccaggio / sincrona • Brida de fijación / sincrónica

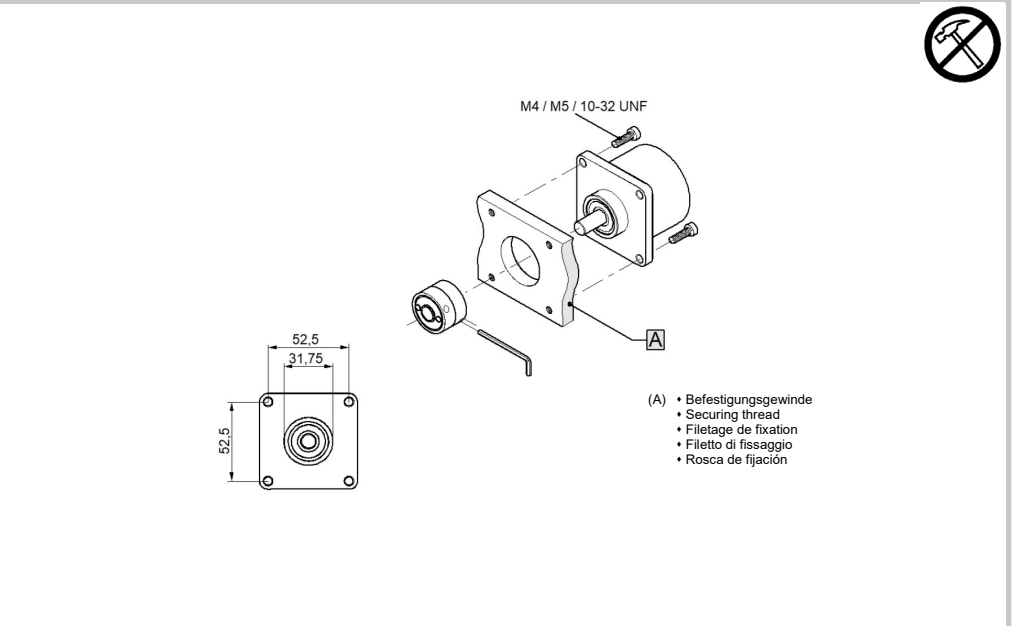


Quadratflansch • Square flange • Bride carrée • Flangia quadrata • Brida cuadrada

4. Maßzeichnung • Dimensioned drawings • Schema d'encombrement • Dimensioni • Plano acotado


4.1 Maßzeichnung AR62/63 • Dimensioned drawings AR62/63 • Schema d'encombrement AR62/63 • Dimensioni AR62/63 • Plano acotado AR62/63

Kabel • Cable

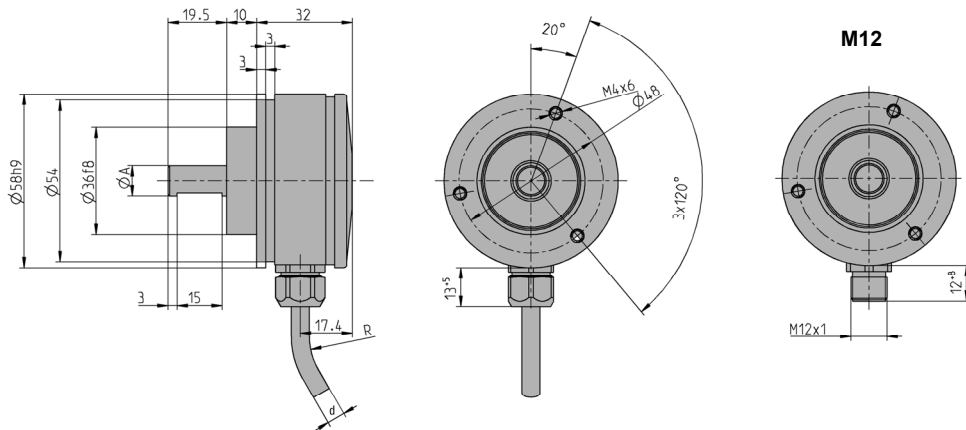


Klemm-/ Synchroflansch • Clamping/ Synchro flange • Bride de serrage/ synchrone • Flangia di bloccaggio/ sincrona • Brida de fijación/ sincrónica

Kabel • Cable

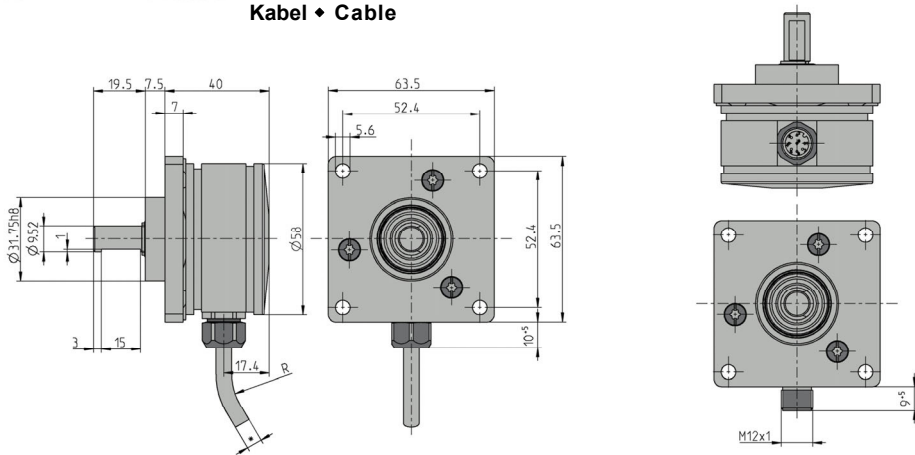

Quadratflansch • Square flange • Bride carrée • Flangia quadrata • Brida cuadrada

4.2 Maßzeichnung AR60 • Dimensioned drawings AR60 • Schema d'encombrement AR60 • Dimensioni AR60 • Plano acotado AR60

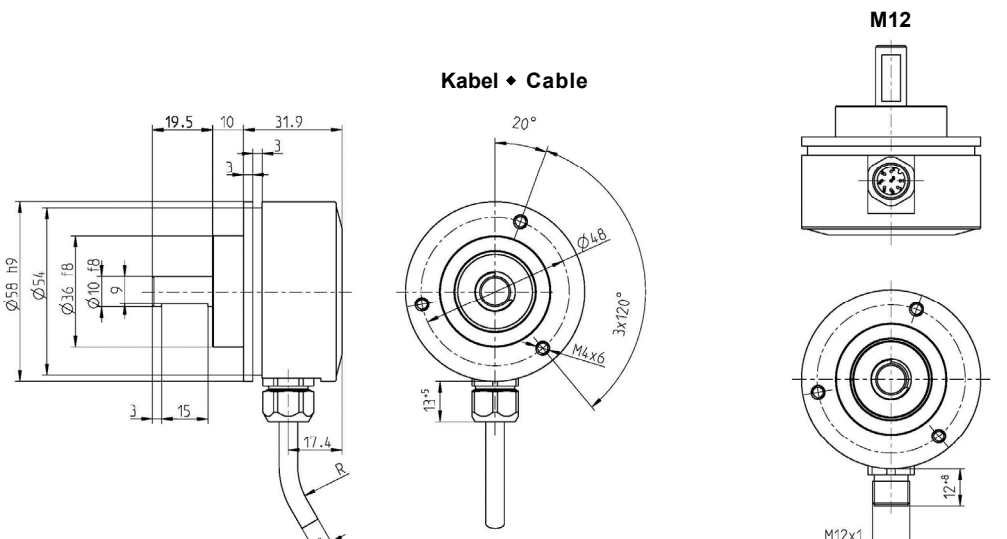

* Ø7.1 +1.2
 R bei bewegtem Einsatz = 15 x Kabeldurchmesser
 R bei fester Verlegung = 7.5 x Kabeldurchmesser
 R for alternating bending = 15 x cable diameter
 R for permanent bending = 7.5 x cable diameter

5. Mechanische Daten • Mechanical data • Caractéristiques mécaniques • Dati meccanici • Datos mecánicos

d = 10 mm		
	AR62/63: ≤300N AR60: ≤110N	AR62/63: ≤300N AR60: ≤40N
	- Dauerbetrieb - continuous duty - Fonctionnement ininterrompu - Servizio continuo - Funcionamiento continuo	AR62/63: = 1 500 min ⁻¹ AR60: = 5 000 min ⁻¹
	-40 ... +85 °C Max. 93% RLF	
Vibration	10 ... < 60 Hz: 0.75 mm 60 ... 2000 Hz: 200 m/s ²	
Shock	AR62/63: 2 000 m/s ² (6 ms) AR60: 2 000 m/s ² (3 ms)	
Max. 2000 m	- Höhenlage für den Betrieb - Altitude for operation - Altitudine per funzionamento - Altitud para funcionamiento	

6. Elektrische Daten • Electrical data • Caractéristiques électriques • Dati elettrici • Datos eléctricos

U _B ¹⁾	DC 17 ... 30 V (+10%)
I _{max} (only Encoder) =	50 mA (24 V)
- Kabellänge - Cable length - Longueur de câble - Lunghezza cavo - Longitud de cable	Voltage output: max. 10 m Current output: max. 50 m
ESD	

1) Der Encoder ist zum Anschluss an ein SELV Netzteil vorgesehen. Es ist nicht zulässig, dass der Encoder direkt an ein Gleichspannungsnetz angeschlossen wird. Die Gleichspannungsversorgung wird als IO-Leitung im Rahmen der Störfestigkeit behandelt.

This encoder is designed for a connection to a SELV power supply. It is not allowed to connect the encoder to a direct current line voltage. The DC power supply is treated as IO-line within the immunity.


7. Anschlussbilder • Connection diagrams • Symboles de raccordement • Denominazione collegamento • Denominación de los cables

7.1 Farbkürzel für Kabel • Colour code for cable • Abréviation de couleur de câble • Abbreviatura de color para cable

ID	D	GB	F	I	E
bl	blau	blue	bleu	blu	azul
br	braun	brown	brun	marrone	marrón
ge	gelb	yellow	jaune	giallo	amarillo
gn	grün	green	vert	verde	verde
gr	grau	grey	gris	grigio	gris
rs	rosa	pink	rose	rosa	rosa
rt	rot	red	rouge	rosso	rojo
sw	schwarz	black	noir	nero	negro
vi	violett	violet	violet	viola	violeta
ws	weiß	white	blanc	bianco	blanco

7.2 Kabel • cable • câble • Cavo • cable • M12 Stecker, 8 - polig • M12 connector, 8 poles

Farbe / Colour	PIN	Signal
rs	5	0 - 10 V (Voltage output) or 4 ... 20 mA (current output)
bl	7	Direction
gr	8	AGND (analog ground)
rt ²⁾	3	Preset (set to zero)
ws	1	Ub
br	2	0 V
ge ³⁾	6	Diagnostics 1
gn ³⁾	4	Diagnostics 2
Screen		Screen

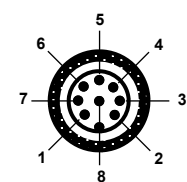

Pin 1 und 2 versellt • Pin 1 and 2 twisted pair
 Pin 4 und 6 versellt • Pin 4 and 6 twisted pair
 Pin 3 und 7 versellt • Pin 3 and 7 twisted pair
 Pin 5 und 8 versellt • Pin 5 and 8 twisted pair

²⁾ Activation Preset and direction: Active low (< DC 2V).
 Min. signal duration: 2 sec

Diagnoseeingänge werden nur zu Servicezwecken genutzt. Die Kabelitzen müssen isoliert werden.

3) Diagnostic signals only for service purposes. The cable wires have to be isolated.

8. Identifikationscode • Ordering data • Code d'identification • Chiave per l'ordinazione • Código de pedido

8.1 Deutsch

Typ	Messbereich ¹⁾	Versorgung	Flansch, Schutzart, Welle	Ausgang	Anschluss
AR60 Aluminium	Angabe in Grad G090 90° G180 180° G360 360° weitere auf Anfrage Angabe in Umdrehungen U004 4 Umdrehungen U008 8 Umdrehungen U016 16 Umdrehungen weitere auf Anfrage	F DC 17-30 V	L.42 Synchro- Klemmflansch, IP64, 10 mm	AV Analog 0 ... 10 V A4 Analog 4 ... 20 mA	B Kabel standard, radial, 1,5 m B-D0 Kabel standard, radial, 3 m B-F0 Kabel standard, radial, 5 m B-K0 Kabel standard, radial, 10 m 8 M12-Stecker, radial
AR62 Aluminium AR63 Edelstahl	Angabe in Grad G090 90° G180 180° G360 360° weitere auf Anfrage Angabe in Umdrehungen U004 4 Umdrehungen U008 8 Umdrehungen U016 16 Umdrehungen weitere auf Anfrage	F DC 17-30 V	L.72 Synchro- Klemmflansch, IP67, 10 mm L.92 Synchro- Klemmflansch, IP69K, 10 mm Q.76 Quadratflansch, IP67, 9,52 mm Q.96 Quadratflansch, IP69K, 9,52 mm	AV Analog 0 ... 10 V A4 Analog 4 ... 20 mA	B Kabel standard, radial, 1,5 m B-D0 Kabel standard, radial, 3 m B-F0 Kabel standard, radial, 5 m B-K0 Kabel standard, radial, 10 m F Kabel radial für maritime Zulassung (DNV), 1,5 m F-D0 Kabel radial für maritime Zulassung (DNV), 3 m F-F0 Kabel radial für maritime Zulassung (DNV), 5 m F-K0 Kabel radial für maritime Zulassung (DNV), 10 m 8 M12-Stecker, radial

¹⁾ Messbereich G360 = 360° entspricht früherer Definition 0012 = 12 Bit ST


8.2 English

Type	Measuring Range ¹⁾	Supply Voltage	Flange, Protection, Shaft	Output	Connection
AR60 Aluminium	Measuring range in degree: G090 90° G180 180° G360 360° other on request measuring range in revolutions: U004 4 revolutions U008 8 revolutions U016 16 revolutions other on request	F DC 17-30 V	L.42 Synchro-Clamping, IP64, 10 mm	AV Analog 0 ... 10 V A4 Analog 4 ... 20 mA	B Cable standard radial, 1,5 m B-D0 Cable standard radial, 3 m B-F0 Cable standard radial, 5 m B-K0 Cable standard radial, 10 m 8 M12-connector, radial
AR62 Aluminium AR63 Stainless Steel	Measuring range in degree: G090 90° G180 180° G360 360° other on request measuring range in revolutions: U004 4 revolutions U008 8 revolutions U016 16 revolutions other on request	F DC 17-30 V	L.72 Synchro-Clamping, IP67, 10 mm L.92 Synchro-Clamping, IP69K, 10 mm Q.76 Square, IP67, 9.52 mm Q.96 Square, IP69K, 9.52 mm	AV Analog 0 ... 10 V A4 Analog 4 ... 20 mA	B Cable standard radial, 1,5 m B-D0 Cable standard radial, 3 m B-F0 Cable standard radial, 5 m B-K0 Cable standard radial, 10 m F Cable radial for maritime applications, 1,5 m F-D0 Cable radial with maritime approval, 3 m F-F0 Cable radial with maritime approval, 5 m F-K0 Cable radial with maritime approval, 10 m 8 M12-connector, radial


¹⁾ Measuring Range G360 = 360° similar to former definition 0012 = 12 Bit ST

9. Ausgangssignale • Output Signals • signaux de sortie • segnali di uscita • señal de salida

9.1 Messbereich in Grad (Bereich: >0° bis 360°) • Measuring range in degrees (>0°C to 360°C)

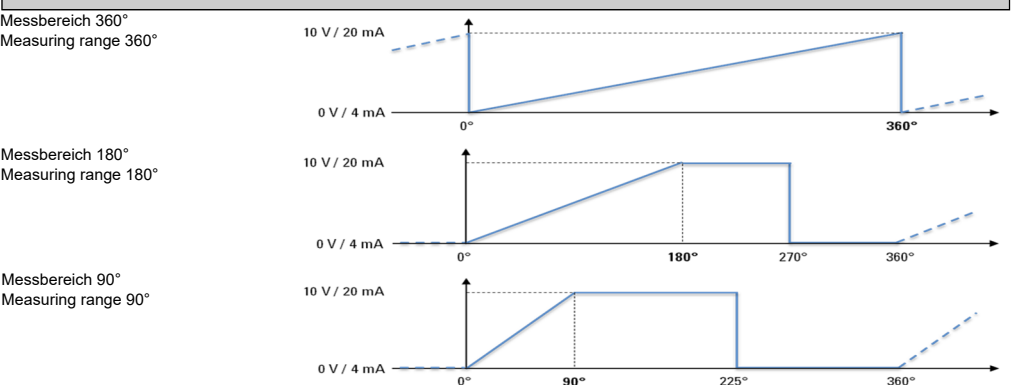

9.2 Messbereich in Grad (>360°) oder Messbereich in Umdrehungen • Measuring range in degrees (>360°C) or Measuring range in revolutions

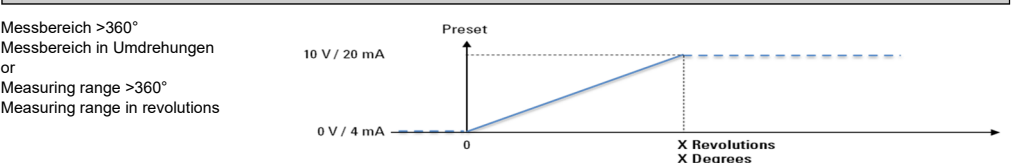

Default Einstellung: Ausgangssignal Drehrichtung cw (rechtsdrehend) bei Blick auf die Welle
 Default Setting: Output signal rotation cw (clockwise) with a view to the shaft